

Miniature and 2 l/s Vaclon Pumps

Miniature Models:

913-0037 913-0038

913-0040 913-0041

913-0049 913-0050

Magnet: 913-0042

2 l/s Models:

913-0032 913-0034

913-0035 913-0045

913-0046 913-0047

913-0052 913-5000

Magnet: 913-0011


(I) MANUALE DI ISTRUZIONI

(D) BEDIENUNGSHANDBUCH


(F) NOTICE DE MODE D'EMPLOI

(GB) INSTRUCTION MANUAL

Miniature pumps

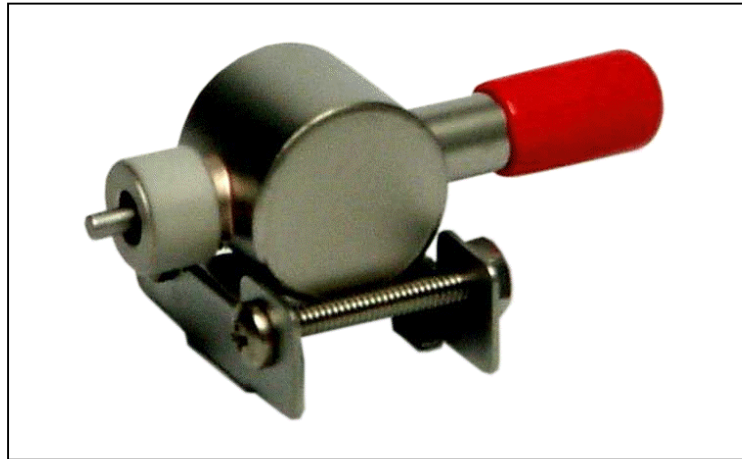

2 l/s Vaclon pumps

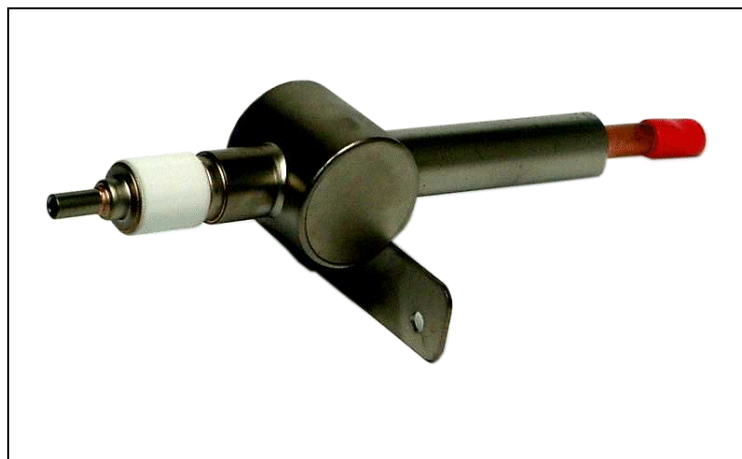

VARIAN



vacuum technologies

Dear Customer,

Thank you for purchasing a VARIAN vacuum product. At VARIAN Vacuum Technologies we make every effort to ensure that you will be satisfied with the product and/or service you have purchased.

As part of our Continuous Improvement effort, we ask that you report to us any problem you may have had with the purchase or operation of our product. On the back side you find a Corrective Action Request form that you may fill out in the first part and return to us.

This form is intended to supplement normal lines of communications and to resolve problems that existing systems are not addressing in an adequate or timely manner.

Upon receipt of your Corrective Action Request we will determine the Root Cause of the problem and take the necessary actions to eliminate it. You will be contacted by one of our employees who will review the problem with you and update you, with the second part of the same form, on our actions.

Your business is very important to us. Please, take the time and let us know how we can improve.

Sincerely,

Sergio PIRAS

*Vice President and General Manager
VARIAN Vacuum Technologies*

Note: Fax or mail the Customer Request for Action (see backside page) to VARIAN Vacuum Technologies (Torino) - Quality Assurance or to your nearest VARIAN representative for onward transmission to the same address.

CUSTOMER REQUEST FOR CORRECTIVE / PREVENTIVE / IMPROVEMENT ACTION

TO : VARIAN VACUUM TECHNOLOGIES TORINO - QUALITY ASSURANCE

FAX N° : XXXX - 011 - 9979350

ADDRESS: VARIAN S.p.A. - Via F.lli Varian, 54 - 10040 Leinì (Torino) - Italy

E-MAIL : marco.marzio@varianinc.com

NAME _____	COMPANY _____	FUNCTION _____
<p>ADDRESS : _____</p> <p>TEL. N° : _____ FAX N° : _____</p> <p>E-MAIL : _____</p>		
<p>PROBLEM / SUGGESTION :</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
<p>REFERENCE INFORMATION (model n°, serial n°, ordering information, time to failure after installation, etc.) :</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">DATE _____</p>		

<p>CORRECTIVE ACTION PLAN / ACTUATION (by VARIAN VTT)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>LOG N° _____</p>
--	---------------------

XXXX = Code for dialing Italy from your country (es. 01139 from USA; 00139 from Japan, etc.)



ISTRUZIONI PER L'USO

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	1
INFORMAZIONI GENERALI	1
INSTALLAZIONE	1
Collegamento dell'unità di controllo	2
NOTE DI FUNZIONAMENTO	2
Operazione di "bakeout"	2
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO ANOMALE	3
Bassa corrente	3
Alta corrente	3

BETRIEBSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE	4
ALLGEMEINE HINWEISE	4
INSTALLATION	4
Anschluss des Controllers	5
FUNKTIONSWEISE	5
Bakeout	5
BETRIEBSSTÖRUNGEN	6
Stromstärke zu niedrig	6
Stromstärke zu hoch	6

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	7
INDICATIONS GÉNÉRALES	7
INSTALLATION	7
Branchement de l'unité de contrôle	8
NOTES DE FONCTIONNEMENT	8
Opération de "bakeout"	8
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ANORMALES	9
Courant faible	9
Courant élevé	9

INSTRUCTIONS FOR USE

SAFETY INFORMATION	10
GENERAL INFORMATION	10
INSTALLATION	10
Control unit connection	11
OPERATING NOTES	11
Bakeout Operation	11
UNUSUAL OPERATING CONDITIONS	12
Low current	12
High current	12

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questa apparecchiatura è destinata ad uso professionale. L'utilizzatore deve leggere attentamente il presente manuale di istruzioni ed ogni altra informazione addizionale fornita dalla Varian prima dell'utilizzo dell'apparecchiatura. La Varian si ritiene sollevata da eventuali responsabilità dovute all'inosservanza totale o parziale delle istruzioni, ad uso improprio da parte di personale non addestrato, ad interventi non autorizzati o ad uso contrario alle normative nazionali specifiche.

Questo manuale utilizza le seguenti convenzioni:



PERICOLO!

I messaggi di pericolo attirano l'attenzione dell'operatore su una procedura o una pratica specifica che, se non eseguita in modo corretto, potrebbe provocare gravi lesioni personali.



ATTENZIONE

I messaggi di attenzione sono visualizzati prima di procedure che, se non osservate, potrebbero causare danni all'apparecchiatura.

NOTA

Le note contengono informazioni importanti estrapolate dal testo.

INFORMAZIONI GENERALI

Queste istruzioni contengono informazioni di base per l'installazione e l'uso delle Pompe Miniature e 2 l/s Vaclon.

La seguente tabella elenca i modelli disponibili:

MODELLO	P/N
Miniature	
Con tubo in rame 180°	913-0037
Con tubo in rame 90°	913-0040
Con tubo in acciaio inossidabile da 3/8" OD 180°	913-0038
Con tubo in acciaio inossidabile da 3/8" OD 90°	913-0041
Con tubo in rame da 3/8" OD 180°, preparata sotto vuoto	913-0049
Con tubo in rame da 3/8" OD 90°, preparata sotto vuoto	913-0050
Magnete in Alnico	913-0042
2 l/s	
Con tubo in acciaio inossidabile da 3/4" OD 180°	913-0032
Con tubo in Kover-glass da 3/4" OD	913-0034
Con tubo in rame da 3/4" OD 180°, preparata sotto vuoto	913-0035
Con tubo in acciaio inossidabile corto da 3/4" OD	913-0047
Con tubo in acciaio inossidabile da 3/4" OD 180°, preparata sotto vuoto	913-0045

MODELLO	P/N
Con tubo in acciaio inossidabile da 3/4" OD 90° a T	913-0046
Con tubo in rame OFHC da 3/4" OD	913-0052
Con flangia 1 1/3" CF 180° preparata sotto vuoto	913-5000
Magnete in Alnico	913-0011

Il sistema di pompaggio completo comprende La pompa Vaclon, il suo magnete, ed un alimentatore. Queste pompe Vaclon funzionano sul principio getter nel campo da 10^{-3} Torr a meno di 10^{-9} Torr. Per portare il sistema dalla pressione a meno di 10^{-3} Torr, è necessaria una pompa di pre-vuoto.

La pompa deve essere alimentata tramite una tensione positiva di 3000-3500 Volt (a circuito aperto). La corrente di alimentazione e quella di corto circuito fornita dall'alimentatore devono corrispondere alla corrente assorbita dalla pompa alla sua massima pressione di esercizio.

INSTALLAZIONE

Durante l'installazione, mantenere la pompa ed il sistema puliti. Evitare di toccare le superfici che saranno sotto vuoto. Quando la pompa è aperta all'aria, far attenzione a non introdurre particelle estranee, olio, fondente per saldatura, o qualsiasi sostanza volatile. Pulire accuratamente il sistema prima del collegamento della pompa. Una pulizia del sistema del vuoto con prodotti chimici sarebbe il metodo più completo; tuttavia non utilizzarlo quando sono presenti cavità e fessure che impediscano il risciacquo.

Normalmente è sufficiente uno sgrassaggio con acetone o metanolo ed un successivo risciacquo con acqua.

Per ottenere la massima velocità di pompaggio collegare la pompa al sistema con un tubo il più corto ed il più largo possibile.

Per lavorazioni in ultra vuoto, le giunzioni devono essere saldate con gas inerte (TIG), brasate con idrogeno o sotto vuoto.

Le guarnizioni nel sistema devono essere di metallo morbido tipo rame ricotto, alluminio o oro.

Dopo che la pompa è stata sigillata nel sistema, ricontrrollare che l'intero sistema non presenti perdite.

Fissare il magnete alla relativa staffa della pompa tramite le viti in dotazione.

Collegamento dell'unità di controllo




Le tensioni generate dall'unità di controllo ed utilizzate dalle pompe Vaclon sono potenzialmente letali. Per operare in sicurezza assicurarsi che il collegamento di massa sia realizzato correttamente.

Collegare l'unità di controllo alla pompa come segue:

1. Collegare la pompa alla massa dell'alimentatore sistemando la molletta di massa sul passante della pompa prima di collegare il cavo di alta tensione. Con i cavi provvisti di filo di massa, collegare il filo di massa ad una massa del sistema.
2. L'alimentatore si collega a massa attraverso il suo cavo di alimentazione. Perciò, per assicurare un circuito completamente collegato a massa, la spina a tre poli del cavo di alimentazione deve essere inserita in una presa con collegamento di terra. Non utilizzare prese di adattamento che non permettano la chiusura del circuito di terra.

NOTE DI FUNZIONAMENTO

Le pompe Vaclon funzionano ionizzando il gas mediante una scarica confinata magneticamente (cella Penning). Una tensione di circa 3 kV viene applicata all'anodo mentre i catodi sono mantenuti a massa. Un campo magnetico assiale di circa 1200 gauss impedisce che gli elettroni giungano direttamente all'anodo. Un isolante schermato isola l'anodo dal potenziale di terra. Nel funzionamento corretto della pompa Vaclon (con il magnete installato), la corrente assorbita è proporzionale alla pressione (vedere la figura seguente).

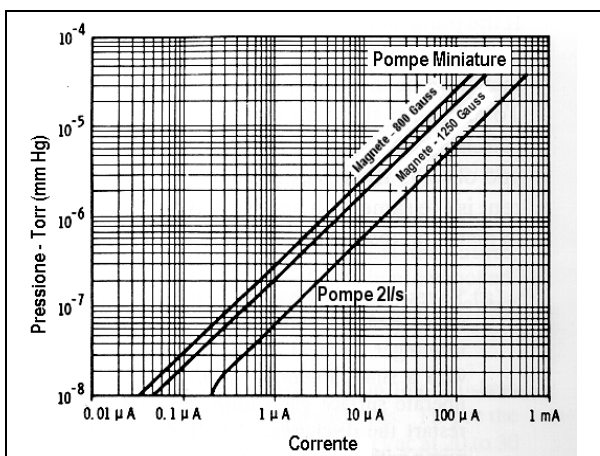

Curva pressione-corrente

Dopo che il sistema ha raggiunto una pressione inferiore ai 10^{-2} Torr, si può avviare la pompa semplicemente accendendo l'unità di controllo. L'avvio della pompa viene indicato dalla presenza di un assorbimento di corrente da parte dell'unità di controllo.

NOTA

Prima di scollegare il cavo dell'alimentatore attendere sempre almeno 30 secondi dallo spegnimento dell'alta tensione in modo da permettere che il condensatore dell'alimentatore si scarichi adeguatamente.

Operazione di "bakeout"

Quando una pompa Vaclon non raggiunge la pressione base desiderata e non ci sono perdite, è necessario eseguire un "bakeout" del sistema per eliminare il vapore acqueo. Questa operazione viene eseguita riscaldando la pompa e tutti gli elementi del sistema.

1. Riscaldare il corpo pompa ed il sistema per mezzo di un forno o elementi riscaldanti ad una temperatura tra 150 e 250 °C (250 °C è la massima temperatura sopportata da molti cavi di alta tensione). Questa temperatura è abbastanza elevata in modo da "degassare" le superfici della pompa dal vapore acqueo senza danneggiare il magnete ed il connettore dell'alta tensione. Occorre fare attenzione che gli altri componenti del sistema sopportino la temperatura di riscaldamento. Il riscaldamento deve essere il più possibile uniforme su tutte le superfici per evitare che il vapore si ricondensi sulle parti più fredde impedendo così il raggiungimento di valori elevati di vuoto.
2. Lasciare accesa l'unità di controllo e controllare che la pressione non superi il valore di 5×10^{-5} Torr (mbar). Nel caso in cui si superi il suddetto valore, occorre spegnere il riscaldatore e riaccenderlo quando si è ripristinata la bassa pressione. Per controllare i riscaldatori ed i valori di pressione in modo automatico durante il riscaldamento, occorre utilizzare un relè sensibile alla pressione.
3. Riscaldare la pompa Vaclon per almeno 8 ore. Periodi più lunghi di riscaldamento sono necessari quando la pompa deve essere usata con carichi di gas pesanti, o quando si desiderano valori di vuoto ultra alti (10^{-9} Torr [mbar]) o inferiori.
4. A mano a mano che la pompa ed il sistema ritornano alla temperatura ambiente, si deve osservare un abbassamento della pressione.

5. Tra le varie applicazioni delle pompe ioniche c'è anche la possibilità del loro impiego per processare sotto vuoto altri componenti. Poiché il passante di alta tensione può sopportare un numero limitato di cicli di riscaldamento (fino a 400°C), si raccomanda di limitare tali cicli al minimo possibile, per aumentare la durata di vita della pompa stessa.

e) Che non ci siano rivestimenti di film metallici conduttori sugli isolatori a causa di un funzionamento sopra i 10^{-2} Torr per elevati periodi di tempo. Poiché non è possibile smontare la pompa, questa condizione è causa di una limitazione del tempo di vita della pompa. Evitare di usare la pompa ad alte pressioni per lunghi periodi.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO ANOMALE

Bassa corrente

Se il valore di corrente letto è inferiore a quello normale per quel dato valore di pressione (vedere il diagramma precedente), la scarica si potrebbe essere fermata.

Per verificare se la scarica si è fermata, rimuovere il magnete ed osservare la corrente residua. Se la corrente non cambia con e senza il magnete, non è in corso alcuna scarica nella pompa.

- Per riavviare la scarica, colpire il corpo pompa con un attrezzo di plastica morbida, o riscaldarlo localmente con un piccolo saldatore. In questo modo si libera del gas dalla superficie all'interno della pompa e la scarica dovrebbe riprendere. **NON COLPIRE MAI** la pompa con un attrezzo metallico.
- Se il campo magnetico scende sotto il suo valore di targa, la scarica della pompa e la velocità si ridurranno e la scarica potrebbe spegnersi ad una pressione inferiore a 1×10^{-7} Torr.

Alta corrente

Se il valore di corrente letto è superiore a quello normale per quel dato valore di pressione (vedere il diagramma precedente), controllare quanto segue:

- Che il cavo dell'alta tensione non sia in corto circuito. Riparare o sostituire.
- Che non ci sia una dispersione all'interno dell'unità di controllo. Riparare secondo quanto indicato sul relativo manuale.
- Che non ci sia un corto circuito sugli isolatori di supporto dell'anodo causato da frammenti di film di Titanio. Colpire la pompa come descritto al passo a) del paragrafo precedente potrebbe porre rimedio a questa situazione.
- Che non ci sia una emissione di corrente da "punte" che si siano formate sui catodi. Applicare alla pompa una tensione tra 10 e 14 kVac con una corrente tra 20 e 30 mA per 5 - 20 secondi per bruciare le "punte".


SMALTIMENTO

Significato del logo "WEEE" presente sulle etichette

Il simbolo qui sotto riportato applicato in ottemperanza alla direttiva CE denominata "WEEE".

Questo simbolo (**valido solo per i paesi della Comunità Europea**) indica che il prodotto sul quale è applicato, **NON** deve essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici o industriali, ma deve essere avviato ad un sistema di raccolta differenziata.

Si invita pertanto l'utente finale a contattare il fornitore del dispositivo, sia esso la casa madre o un rivenditore, per avviare il processo di raccolta e smaltimento, dopo opportuna verifica dei termini e condizioni contrattuali di vendita.

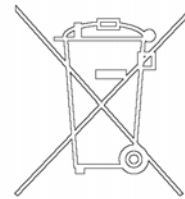

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Vor dem Gebrauch soll der Benutzer dieses Handbuch sowie alle weiteren von Varian mitgelieferten Zusatzinformationen genau lesen. Bei vollständiger bzw. teilweiser Nichtbeachtung der enthaltenen Hinweise, unsachgemäßem Gebrauch durch ungeschultes Personal, nicht autorisierten Eingriffen und Benutzung unter Missachtung der einschlägigen nationalen Bestimmungen übernimmt Firma Varian keinerlei Haftung.

In diesem Handbuch werden bestimmte Textstellen wie folgt hervorgehoben:



GEFAHR!

Die Gefahrenhinweise richten die Aufmerksamkeit auf eine spezielle Prozedur oder Praktik, die bei unkorrekter Ausführung schwere Personenschäden zur Folge haben könnte.



ACHTUNG!

Die Warnhinweise vor bestimmten Prozeduren machen darauf aufmerksam, dass bei Nichteinhaltung Schäden am Gerät entstehen können.

ANMERKUNG

Die Anmerkungen enthalten wichtige Informationen, die aus dem Text hervorgehoben werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Anweisungen enthalten Grundinformationen zur Installation und zum Gebrauch von Vaclon Pumpen Mod. Miniature und 2 l/s.

In der Tabelle werden die erhältlichen Modelle aufgeführt:

MODELL	P/N
Miniature	
Mit Rohr in Kupfer 180°	913-0037
Mit Rohr in Kupfer 90°	913-0040
Mit Rohr in Edelstahl 3/8" OD 180°	913-0038
Mit Rohr in Edelstahl 3/8" OD 90°	913-0041
Mit Rohr in Kupfer 3/8" OD 180°, mit Vorvakuum	913-0049
Mit Rohr in Kupfer 3/8" OD 90, mit Vorvakuum	913-0050
Magnet in Alnico	913-0042
2 l/s	
Mit Rohr in Edelstahl 3/4" OD 180°	913-0032
Mit Rohr in Kover-glass 3/4" OD	913-0034
Mit Rohr in Kupfer 3/4" OD 180°, mit Vorvakuum	913-0035
Mit Rohr in Edelstahl 3/4" OD 180°, mit Vorvakuum	913-0045
Mit Rohr in Edelstahl 3/4" OD 90° T-Anschluss	913-0046

MODELL	P/N
Mit Kurzer Rohr in Edelstahl 3/4" OD	913-0047
Mit Rohr in OFHC Kupfer 3/4" OD	913-0052
Mit Flansch 1 1/3" CF 180°, mit Vorvakuum	913-5000
Magnet in Alnico	913-0011

Das komplette Pumpsystem umfasst die Vaclon Pumpe, deren Magneten und ein Netzgerät. Diese Vaclon Pumpen arbeiten nach dem Getterprinzip im Bereich von 10^{-3} Torr bis unter 10^{-9} Torr. Um das System auf unter 10^{-3} Torr zu bringen, ist eine Vorvakuumpumpe erforderlich.

Die Pumpe ist mit einer Plussspannung von 3.000-3.500 Volt (im offenen Schaltkreis) zu versorgen. Die Versorgungsspannung und die vom Netzgerät gelieferte Kurzschlussspannung sollen der Stromaufnahme der Pumpe bei ihrem maximalen Arbeitsdruck entsprechen.

INSTALLATION

Bei der Installation sind die Pumpe und das System sauber zu halten. Die Berührung von Oberflächen, die unter Vakuum sein werden, ist zu vermeiden. Bei geöffnetem Zustand der Pumpe ist darauf zu achten, dass keine Schmutzpartikel, Öl, Lötflusmittel oder flüchtige Substanzen eindringen. Vor Anschluss der Pumpe ist das System gründlich zu reinigen. Eine Reinigung des Vakuumsystems mit chemischen Produkten wäre hierbei die beste Methode; sie sollte allerdings nicht bei Vorhandensein von Hohlräumen und Spalten angewendet werden, die das Ausspülen verhindern.

In der Regel ist das Entfetten mit Aceton oder Methanol und das anschließende Spülen mit Wasser ausreichend.

Um eine maximale Pumpgeschwindigkeit zu erzielen, ist die Pumpe über eine möglichst kurze und breite Leitung an das System anzuschließen.

Für den Höchstvakuumbetrieb sollen die Verbindungen mit Inertgas geschweißt (WIG) und wasserstoff- oder vakuumgelötet sein.

Die Dichtungen im System sollen aus Weichmetall wie geglühtes Kupfer, Aluminium oder Gold sein.

Nachdem die Pumpe im System versiegelt wurde, ist das gesamte System auf Leckstellen zu überprüfen.

Den Magneten an den hierfür vorgesehenen Bügel der Pumpe mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

Anschluss des Controllers



GEFAHR!


Die Spannungen, die vom Controller erzeugt und von Vaclon Pumpen genutzt werden, sind potenziell tödlich. Um die Sicherheitsbedingungen beim Arbeiten zu gewährleisten, ist sicherzustellen, dass der Masseanschluss vorschriftsgemäß ausgeführt ist.

Den Controller wie folgt an die Pumpe anschließen:

1. Die Pumpe an den Masseanschluss des Netzgerätes anschließen, wobei die Masseanschlussfeder am Hochspannungsverbinder der Pumpe anzubringen ist, bevor das Hochspannungskabel angeschlossen wird. Bei den Kabeln, die mit einem Masseleiter versehen sind, ist der Masseleiter an einen Masseanschlusspunkt des Systems anzuschließen.
2. Das Netzgerät wird über sein Versorgungskabel an die Masse angeschlossen. Damit der Stromkreis vollständig an die Masse angeschlossen ist, muss der dreipolige Stecker des Versorgungskabels an eine geerdete Steckdose angeschlossen sein. Es dürfen keine Adaptersteckdosen verwendet werden, die keine Schließung des Erdungskreises zulassen.

FUNKTIONSWEISE

Vaclon Pumpen arbeiten durch Gasionisierung infolge einer magnetisch abgegrenzten Entladung (Penning-Zelle). An die Anode wird eine Spannung von ungefähr 3 kV angelegt, während die Katoden an die Masse angeschlossen sind. Ein axiales Magnetfeld von ungefähr 1.200 Gauss verhindert, dass die Elektronen direkt zur Anode gelangen. Ein abgeschirmter Isolator isoliert die Anode vom Erdungspotenzial. Bei ordnungsgemäßem Betrieb der Vaclon Pumpe (mit dem installierten Magnet) ist die Stromaufnahme proportional zum Druck (siehe nachstehende Abbildung).

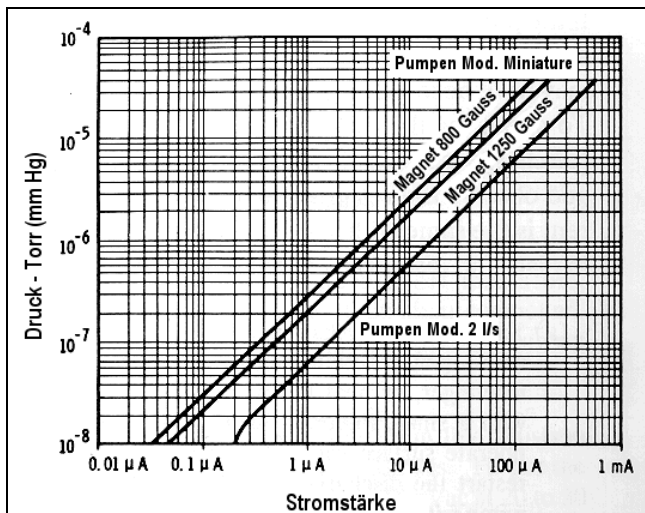

Druck-Stromstärke-Diagramm

Nachdem das System einen Druck unter 10^{-2} Torr erreicht hat, ist es möglich, die Pumpe lediglich durch Einschalten des Controllers zu starten. Der Pumpenstart ist anhand der Stromaufnahme durch den Controller erkenntlich.

ANMERKUNG

Bevor das Kabel des Netzgerätes abgetrennt wird, sind stets mindestens 30 s nach Abschaltung der Hochspannung abzuwarten, damit sich der Kondensator des Netzgerätes entsprechend entladen kann.

Bakeout

Wenn eine Vaclon Pumpe den gewünschten Basisdruck nicht erreicht und keine Druckverluste vorhanden sind, ist ein Bakeout des Systems auszuführen, um den Wasserdampf zu beseitigen. Dieser Vorgang erfolgt unter Erwärmung der Pumpe und aller Systemelemente.

1. Den Pumpenkorpus und das System mit einem Ofen oder Heizelementen auf eine Temperatur zwischen 150 und 250°C erhitzen (250°C ist die maximal zulässige Temperatur vieler Hochspannungskabel). Diese Temperatur ist ausreichend, um die Oberflächen der Pumpe von Wasserdampf zu "entgasen", ohne den Magneten oder den Hochspannungsverbinder zu beschädigen. Es ist darauf zu achten, dass die anderen Systemkomponenten der Erwärmungstemperatur standhalten. Die Erwärmung soll möglichst gleichmäßig auf allen Oberflächen erfolgen, damit der Dampf nicht an den kälteren Teilen kondensiert und das Erreichen hoher Vakuumwerte verhindert.
2. Den Controller eingeschaltet lassen und kontrollieren, dass der Druck nicht 5×10^{-5} Torr (mbar) übersteigt. Falls dieser Wert überschritten wird, ist das Heizgerät auszuschalten und erneut einzuschalten, wenn der Unterdruckbereich wieder hergestellt ist. Zur automatischen Kontrolle der Heizgeräte und Druckwerte während der Erwärmung ist ein druckempfindliches Relais zu benutzen.
3. Die Vaclon Pumpe über einen Zeitraum von mindestens 8 Stunden erwärmen. Längere Erwärmzeiten sind erforderlich, wenn die Pumpe mit hohen Gaslasten benutzt werden soll oder Höchstvakuumwerte (10^{-9} Torr [mbar]) oder niedriger erreicht werden sollen.
4. Im Zuge der Abkühlung der Pumpe und des Systems auf die Umgebungstemperatur muss auch ein Druckabfall entstehen.

5. Zu den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Ionenpumpen zählt auch die Vakuumerzeugung in anderen Komponenten. Da Hochspannungsverbinder nur einer begrenzten Anzahl von Erwärmungszyklen (bis zu 400°C) standhalten, sollten diese Zyklen auf ein Mindestmaß beschränkt werden, um die Standzeit der Pumpe zu verlängern.

BETRIEBSSTÖRUNGEN

Stromstärke zu niedrig

Wenn die angezeigte Stromstärke unter dem Normwert für den betreffenden Druck liegt (siehe vorhergehendes Diagramm), könnte die Entladung gestoppt sein.

Um zu überprüfen, ob die Entladung gestoppt ist, ist der Magnet zu entfernen und die Reststromstärke zu beobachten. Wenn die Stromstärke sich weder mit noch ohne Magneten verändert, findet keine Pumpenentladung statt.

- a) Zur erneuten Entladungsaktivierung, ist mit einem weichen Kunststoffwerkzeug gegen den Pumpenkörper zu schlagen oder der Pumpenkörper lokal mit einem kleinen Schweißgerät zu erhitzen. Auf diese Weise löst sich Gas von den Innenflächen der Pumpe und müsste die Entladung wieder aufgenommen werden. Gegen die Pumpe darf NIEMALS mit einem metallenen Werkzeug GESCHLAGEN werden.
- b) Wenn das Magnetfeld unter den Kennschildwert sinkt, verringern sich die Pumpenentladung und –geschwindigkeit, hierbei könnte die Entladung bei einem Druck unter 1×10^{-7} Torr aussetzen.

Stromstärke zu hoch

Wenn die angezeigte Stromstärke über dem Normwert für den betreffenden Druck liegt (siehe vorhergehendes Diagramm), sind folgende Kontrollen auszuführen:

- a) Das Hochspannungskabel darf nicht kurzgeschlossen sein. Reparieren oder auswechseln.
- b) Im Controller darf kein Leckstrom vorhanden sein. Gemäß der Angaben aus dem diesbezüglichen Handbuch reparieren.
- c) An den Hilfsisolatoren der Anode darf kein Kurzschluss durch Titanfolienteile anliegen. Wie unter Schritt a) des vorhergehenden Abschnitts gegen die Pumpe schlagen, was dieses Problem beheben könnte.

- d) Es darf keine Stromabgabe durch "Spitzen" erfolgen, die sich an den Kathoden gebildet haben. An die Pumpe eine Spannung zwischen 10 und 14 kVAC mit einer Stromstärke zwischen 20 und 30 mA über einen Zeitraum von 5–20 s anlegen, um die "Spitzen" abzubrennen.
- e) An den Isolatoren dürfen keine Metallfilmbeläge vorhanden sein, die infolge eines längeren Betriebs bei einem Druck über 10^{-2} Torr entstehen. Da die Pumpe nicht demontiert werden kann, bewirkt dies eine kürzere Standzeit des Gerätes. Die längerfristige Benutzung der Pumpen bei hohen Drücken ist zu vermeiden.


ENTSORGUNG

Bedeutung des "WEEE" Logos auf den Etiketten

Das folgende Symbol ist in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) angebracht.

Dieses Symbol (**nur in den EU-Ländern gültig**) zeigt an, dass das betreffende Produkt nicht zusammen mit Haushaltsmüll entsorgt werden darf sondern einem speziellen Sammelsystem zugeführt werden muss.

Der Endabnehmer sollte daher den Lieferanten des Geräts - d.h. die Muttergesellschaft oder den Wiederverkäufer - kontaktieren, um den Entsorgungsprozess zu starten, nachdem er die Verkaufsbedingungen geprüft hat.

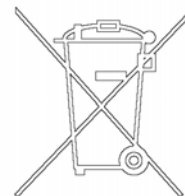

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Cet appareillage a été conçu en vue d'une utilisation professionnelle. Il est conseillé à l'utilisateur de lire attentivement cette notice d'instructions ainsi que toute autre indication fournie par Varian avant d'utiliser l'appareil. Varian décline par conséquent toute responsabilité en cas de non-respect total ou partiel des instructions fournies, d'utilisation incorrecte de la part d'un personnel non formé, d'opérations non autorisées ou d'un emploi contraire aux réglementations nationales spécifiques.

Cette notice utilise les signes conventionnels suivants:



DANGER!

Les messages de danger attirent l'attention de l'opérateur sur une procédure ou une manœuvre spéciale dont la mauvaise exécution risque de provoquer de graves lésions au personnel.



ATTENTION

Les messages d'attention apparaissent avant certaines procédures dont le non-respect peut endommager sérieusement l'appareillage.

NOTE

Les notes contiennent des renseignements importants, extrapolés du texte.

INDICATIONS GÉNÉRALES

Ces instructions contiennent des informations de base pour l'installation et l'utilisation des pompes miniature et 2 l/s Vaclon. Le tableau ci-dessous énumère les modèles disponibles :

MODÈLE	P/N
Miniature	
Avec tuyau en cuivre 180°	913-0037
Avec tuyau en cuivre 90°	913-0040
Avec tuyau en acier inoxydable de 3/8" ØE 180°	913-0038
Avec tuyau en acier inoxydable de 3/8" ØE 90°	913-0041
Avec tuyau en cuivre de 3/8" ØE 180°, préparée sous vide	913-0049
Avec tuyau en cuivre de 3/8" ØE 90°, préparée sous vide	913-0050
Aimant en Alnico	913-0042
2 l/s	
Avec tuyau en acier inoxydable de 3/4" ØE 180°	913-0032
Avec tuyau en Kover-glass 3/4" ØE	913-0034
Avec tuyau en cuivre de 3/4" ØE 180°, préparée sous vide	913-0035
Avec tuyau en acier inoxydable de 3/4" ØE 180°, préparée sous vide	913-0045

MODÈLE	P/N
Avec tuyau en acier inoxydable de 3/4" ØE 90° en T	913-0046
Avec tuyau courte en acier inoxydable de 3/4" ØE	913-0047
Avec tuyau en cuivre OFHC de 3/4" ØE	913-0052
Avec flasque 1 1/3" CF 180° préparée sous vide	913-5000
Aimant en Alnico	913-0011

Le système de pompage complet comprend : la pompe Vaclon, son aimant et un alimentateur. Cette pompe Vaclon fonctionne sur le principe getter dans une plage de 10^{-3} Torr à moins de 10^{-9} Torr. Pour porter le système de la pression à moins de 10^{-3} Torr, il est nécessaire de disposer d'une pompe de pré-vide.

La pompe doit être alimentée avec une tension positive de 3000-3500 Volts (à circuit ouvert). Le courant d'alimentation et le courant de court-circuit fournis par l'alimentateur doivent correspondre au courant absorbé par la pompe à sa pression d'exercice maximum.

INSTALLATION

Pendant l'installation, maintenir la pompe et le système propres. Éviter de toucher les parties qui seront sous-vide. Lorsque la pompe est ouverte à l'air libre, faire attention de ne pas y introduire de particules étrangères, huile, fondant de soudage ou toute autre substance volatile. Nettoyer soigneusement le système avant le montage de la pompe. Un nettoyage du système du vide à l'aide de produits chimiques serait la méthode la plus complète. Il est cependant conseillé de ne pas l'utiliser en présence de cavités ou de fissures empêchant le rinçage.

Normalement un dégraissage à l'acétone ou au méthanol suivis d'un rinçage à l'eau sont suffisants.

Pour atteindre la vitesse maximale de pompage, relier la pompe au système à l'aide du tuyau le plus court et le plus large possible.

Pour les opérations sous vide ultra poussé, les joints doivent être soudés au gaz inerte (TIG), et soumis à un brasage à l'hydrogène ou sous-vide.

Les joints du système doivent être en métal souple de type cuivre recuit, aluminium ou or.

Après le scellage de la pompe dans le système, recontrôler que l'ensemble ne présente aucune fuite.

Fixer l'aimant à la bride de la pompe à l'aide des vis fournies.

Branchement de l'unité de contrôle



DANGER!


Les tensions générées par l'unité de contrôle et utilisées par les pompes Vaclon sont potentiellement mortelles. Pour opérer en toute sécurité, vérifier que le branchement à la masse soit correctement réalisé.

Relier l'unité de contrôle à la pompe en opérant de la façon suivante :

1. Relier la pompe à la masse de l'alimentateur en plaçant la molette de masse sur le passant de la pompe avant de brancher le câble de haute tension. En présence de câbles pourvus d'un fil de masse, celui-ci doit être relié à une masse du système.
2. L'alimentateur se relie à la masse par son câble d'alimentation. Pour garantir un circuit entièrement relié à la masse, la fiche à trois pôles du câble d'alimentation doit être introduire dans une prise avec liaison à la terre. Ne pas utiliser de prise d'adaptation qui ne permettent pas la fermeture du circuit de terre.

NOTES DE FONCTIONNEMENT

Les pompes Vaclon fonctionnent en ionisant le gaz à travers une décharge confinée magnétiquement (cellule Penning). Une tension d'environ 3 kV est appliquée à l'anode alors que les cathodes sont maintenues à la masse. Un champ magnétique axial d'environ 1200 gauss empêche que les électrons arrivent directement à l'anode. Un isolant blindé isole l'anode du potentiel de terre. Dans le fonctionnement correct de la pompe Vaclon, (avec aimant installé), le courant absorbé est proportionnel à la pression (voir figure suivante).

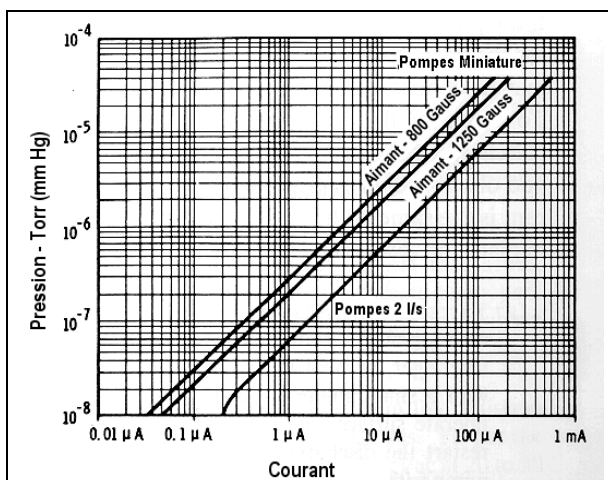

Courbe pression - courant

Après que le système a atteint une pression inférieure à 10^{-2} Torr, il est possible de démarrer la pompe en allumant simplement l'unité de contrôle. La mise en marche de la pompe est signalée par la présence d'une absorption de courant par l'unité de contrôle.

NOTE

Avant de débrancher le câble de l'alimentateur, toujours attendre au moins 30 secondes après la coupure de la haute tension de façon à permettre au condensateur de l'alimentateur de se décharger correctement.

Opération de "bakeout"

Lorsqu'une pompe Vaclon n'atteint pas la pression de base désirée et qu'il n'y a aucune fuite, il est nécessaire de procéder à un "bakeout" du système afin d'éliminer la vapeur d'eau. Cette opération est effectuée en chauffant la pompe et tous les éléments du système.

1. Réchauffer le corps de la pompe et le système à l'aide d'un four ou éléments chauffants à une température comprise entre 150 et 250°C (250°C est la température maximum supportée par de nombreux câbles de haute tension). Cette température est suffisamment élevée pour "dégazer" les surfaces de la pompe de la vapeur d'eau sans endommager l'aimant et le connecteur de haute tension. Faire attention que les autres composants du système supportent la température de chauffage. Le chauffage doit être le plus uniforme possible sur toutes les surfaces pour éviter que la vapeur ne se re-condense sur les parties plus froides, empêchant d'atteindre les valeurs de vide élevées.
2. Laisser l'unité de contrôle allumée et contrôler que la pression ne dépasse pas la valeur de 5×10^{-5} Torr (mbar). En cas de dépassement de ladite valeur, éteindre l'appareil de chauffage et le rallumer lorsque la basse pression est rétablie. Pour contrôler les appareils de chauffage et les valeurs de pression en mode automatique pendant le chauffage, utiliser un relais sensible à la pression.
3. Chauffer la pompe Vaclon pendant 8 heures minimum. Une période de chauffage plus longue est nécessaire lorsque la pompe doit être utilisée avec de fortes charges de gaz ou lorsque l'on désire des valeurs de vide poussé très élevées (10^{-9} Torr [mbar]) ou inférieures.
4. Au fur et à mesure que la pompe et le système retournent à la température ambiante, on doit noter un abaissement de la pression.

5. Les pompes ioniques offrent de nombreuses applications. Elles permettent même la préparation sous-vide d'autres composants. Le passant de haute tension pouvant supporter un nombre limité de cycles de chauffage (jusqu'à 400°C) il est conseillé de limiter ces cycles le plus possible pour augmenter la durée de vie de la pompe.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ANORMALES

Courant faible

Si la valeur de courant lue est inférieure à la valeur normale pour la valeur de pression correspondante (voir diagramme précédent), cela peut être dû à une interruption de la décharge.

Pour vérifier s'il y a eu une interruption de la décharge, retirer l'aimant et observer le courant résiduel. Si le courant n'est pas modifié par le retrait de l'aimant, aucune décharge n'est en cours dans la pompe.

- a) Pour réamorcer la décharge, frapper le corps de la pompe à l'aide d'un outil en plastique souple ou le réchauffer localement à l'aide d'un fer à souder. On libère ainsi du gaz de la surface à l'intérieur de la pompe et la décharge devrait alors reprendre. NE JAMAIS frapper la pompe à l'aide d'un outil métallique.
- b) Si le champ magnétique descend en dessous de la valeur indiquée sur la plaquette, la décharge de la pompe et la vitesse se réduiront et la décharge pourrait s'éteindre à une pression inférieure à 1×10^{-7} Torr.

Courant élevé

Si la valeur de courant lue est supérieure à la valeur normale pour la valeur de pression correspondante (voir diagramme précédent), contrôler que :

- a) Le câble de haute tension ne soit pas en court-circuit. Réparer ou remplacer.
- b) Il n'y ait aucune dispersion à l'intérieur de l'unité de contrôle. Réparer selon les indications de la notice correspondante.
- c) Il n'y ait pas de court-circuit sur les isolateurs de support de l'anode causé par des fragments de film de titane. Frapper la pompe comme décrit au point a) du paragraphe précédent. Le problème pourrait se résoudre ainsi.

- d) Il n'y ait pas d'émission de courant sur les pointes formées sur les cathodes. Appliquer à la pompe une tension entre 10 et 14 kVca avec un courant entre 20 et 30 mA pendant 5-20 secondes pour brûler les pointes.
- e) Il n'y ait pas de revêtements de films métalliques conducteurs sur les isolateurs suite à un fonctionnement supérieur à 10^{-2} Torr pendant des périodes prolongées. La pompe ne pouvant être démontée, cette condition entraînerait une diminution de la durée de vie de la pompe. Éviter d'utiliser la pompe à hautes pressions pendant des périodes prolongées.


MISE AU REBUT

Signification du logo "WEEE" figurant sur les étiquettes

Le symbole ci-dessous est appliqué conformément à la directive CE nommée "WEEE".

Ce symbole (**uniquement valide pour les pays de la Communauté européenne**) indique que le produit sur lequel il est appliqué NE doit PAS être mis au rebut avec les ordures ménagères ou les déchets industriels ordinaires, mais passer par un système de collecte sélective.

Après avoir vérifié les termes et conditions du contrat de vente, l'utilisateur final est donc prié de contacter le fournisseur du dispositif, maison mère ou revendeur, pour mettre en œuvre le processus de collecte et mise au rebut.

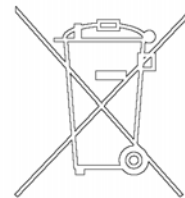

SAFETY INFORMATION

This equipment is destined for use by professionals. The user should read this instruction manual and any other additional information supplied by Varian before operating the equipment. Varian will not be held responsible for any events occurring due to non-compliance, even partial, with these instructions, improper use by untrained persons, non-authorized interference with the equipment or any action contrary to that provided for by specific national standards.

This manual uses the following standard protocol:



The warning messages are for attracting the attention of the operator to a particular procedure or practice which, if not followed correctly, could lead to serious injury.



The caution messages are displayed before procedures which, if not followed, could cause damage to the equipment.

NOTE

The notes contain important information taken from the text.

GENERAL INFORMATION

These instructions contain basic information for installing and operating miniature and 2 l/s Vaclon Pumps.

The available models are detailed in the following table:

MODEL	P/N
Miniature	
With 180° Copper Tube	913-0037
With 90° Copper Tube	913-0040
With 3/8" OD 180° Stainless Steel Tube	913-0038
With 3/8" OD 90° Stainless Steel Tube	913-0041
With 3/8" OD 180° Copper Tube, vacuum proc.	913-0049
With 3/8" OD 90° Copper Tube, vacuum proc.	913-0050
Alnico magnet	913-0042
2 l/s	
With 3/4" OD 180° Stainless Steel Tube	913-0032
With 3/4" OD Kover-glass Tube	913-0034
With 3/4" OD 180° Copper Tube, vacuum proc.	913-0035
With 3/4" OD 180° Stainless Steel Tube, vacuum processed	913-0045
With 3/4" OD 90° Stainless Steel Tube, Tee style	913-0046

MODEL	P/N
With 3/4" OD 180° Stainless Steel Short Tube	913-0047
With 3/4" OD OFHC Copper Tube	913-0052
With 1 1/3" CFF 180° vacuum processed	913-5000
Alnico magnet	913-0011

The complete pumping system consists of the Vaclon pump, its magnet, and a power supply. These Vaclon pump is a pump which operates on the principle of ion gettering in the pressure range from 10⁻³ Torr to less than 10⁻⁹ Torr. A roughing pump is needed to lower the system pressure from atmosphere to below 10⁻³ Torr.

The pump should be powered by a positive voltage of 3000-3500 Volt (open circuit), direct current supply and the short circuit current of the control unit should match the current drawn by the pump at its maximum operating pressure.

INSTALLATION

During installation, keep the pump and system clean. Avoid touching surfaces which will ultimately be under vacuum. When the Vaclon pump is open to the atmosphere, take care to avoid introducing foreign particles, oil, solder flux, or any volatile substances. Before attaching the pump, clean the system thoroughly. Chemical cleaning is the most complete cleaning method for the vacuum system; however, do not attempt it when pockets and crevices exist that will prevent thorough rinsing. Degreasing with an acetone or methanol followed by water-rinsing is usually sufficient.

To achieve maximum pumping speed, connect the pump to the system with a tube that has the shortest length and the largest diameter possible.

For ultrahigh vacuum work, joints should be tungsten inert gas welded, hydrogen brazed, or vacuum brazed. Do not use flux in making joints for ultrahigh vacuum.

Gaskets in the system should be of soft metal such as annealed copper, aluminium, or gold.

After the pump is sealed in place, leak-check the entire system.

Assemble the magnet to the pump magnet bracket with the mounting screws that are provided.

Control unit connection



WARNING!


Voltage delivered by control units used with the Vaclon pumps are potentially lethal. To operate the pump safely ensure that grounding connection is correctly made.

Connect the control unit to the pump as follows:

1. Ground the pump to the power supply by placing the ground spring over the pump insulator before attaching the high voltage lead. On cables with ground leads, attach the ground lead to a ground lug on the system.
2. The power supply, in turn, is grounded through its power lead. Therefore, to ensure a completely grounded circuit, the three-prong plug on the power supply cord must be inserted in a socket that has a ground connection. Do not use socket converters that prevent the completion of this ground circuit.

OPERATING NOTES

Vaclon pumps operate as a multiple-cell Penning discharge. A potential of about 3 kV is applied to the anode cell; the cathodes are at ground potential. Electrons are constrained from going directly to the anode by the presence of an axial magnetic field of about 1200 gauss. A self-shielding insulator isolates the anode from ground potential. When the Vaclon pump is operating properly (with magnet installed), the current drawn is proportional to pressure (see the following figure).

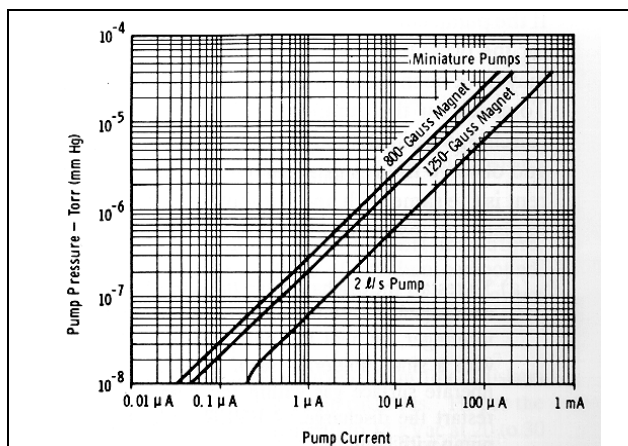

Pressure versus current curve

After the system is rough-pumped to below 10^{-2} Torr, the pump can be started by simply switching on the Vaclon pump control unit. A current draw on the control unit will indicate that the pump discharge has started.

NOTE

Always wait at least 30 seconds after turning off the high voltage switch before disconnecting the power supply leads. This should allow the power supply output capacitor to discharge adequately.

Bakeout Operation

When a Vaclon pump does not reach the desired base pressure, and there are no leaks, it is necessary to bake the system to remove water vapour. This is done by heating the pump and all the components in the system.

1. Heat the pump body and the system with a bakeout oven unit or heating strips to temperatures between 150 °C and 250 °C (250 °C is the maximum allowable for most bakeable high voltage cables). This temperature is high enough to degas the pump surfaces of water vapour without damaging the magnet and high voltage connector. Note that the system components must be compatible with the bakeout temperature. The heating must be approximately even on all vacuum surfaces or water vapour can recondense on the cooler surfaces preventing achievement of UHV vacuum pressures.
2. Leave the pump control unit on and monitor the pressure. It must never increase above 5×10^{-5} Torr (mbar); if this value is exceeded, turn the bakeout off and then on again when low pressure is restored. To control the heaters and to monitor to high pressure limit during bakeout in automatic mode, a pressure-sensitive relay may be used.
3. Bake the Vaclon pump for at least eight hours. Longer bakeout periods are recommended when the pump has been used with heavy gas load or when UHV pressure, 10^{-9} Torr (mbar) or less is desired.
4. As the pump and system cool down to room temperature, a drop in pressure should be observed.
5. Since Vaclon pumps can be used in many different applications, some are being used successfully in vacuum processing. The high voltage feedthrough on the Vaclon pump, can stand a limited number of high temperature bakeout cycles (to +400°C). Hence, Varian recommends only a few high temperature bakeouts to +400°C.

UNUSUAL OPERATING CONDITIONS

Low current

If the pump current reads lower than normal for the pressure (see the preceding figure), the discharge may have been extinguished.

To check for the pump being "out of strike" (discharge extinguished), remove the magnet and observe the residual current. If the current is the same with and without the magnet in place, no discharge exists in the pump.

- a) To restart the discharge, tap the pump body with a soft plastic tool, or heat the pump body locally with a small soldering iron. This should liberate surface gas within the pump and restart the discharge. NEVER strike the pump with metal hand tools.
- b) If the magnet strength is below its rated level, the pump discharge and speed will be reduced and the discharge may extinguish at a pressure below 1×10^{-7} Torr.

High current

If the pump current reads higher than normal for the pressure (see the preceding figure), look for:


- a) Breakdown of the connecting high-voltage cable. Repair or replace.
- b) Ohmic breakdown in the control unit. Repair according to the control unit instruction manual.
- c) Shorting of anode support insulators, caused by a flake of titanium compound. Tapping the pump, as described in step a) of the preceding paragraph, may correct this condition.
- d) Field emission current from fine whiskers formed on the pump cathodes. Hi-pot the pump by applying 10 to 14 kVac at 20 to 30 mA for 5 to 20 seconds.
- e) Coatings on the insulators caused by operating above 10^{-2} Torr for extended periods. Since disassembly of the pump is not practicable, this condition must be regarded as a life-limiting factor. Avoid operating the pump at high pressures for long periods.

DISPOSAL

Meaning of the "WEEE" logo found in labels

The following symbol is applied in accordance with the EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive.

This symbol (**valid only in countries of the European Community**) indicates that the product it applies to must NOT be disposed of together with ordinary domestic or industrial waste but must be sent to a differentiated waste collection system. The end user is therefore invited to contact the supplier of the device, whether the Parent Company or a retailer, to initiate the collection and disposal process after checking the contractual terms and conditions of sale.

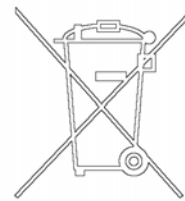



Request for Return



1. A Return Authorization Number (RA#) **WILL NOT** be issued until this Request for Return is completely filled out, signed and returned to Varian Customer Service.
2. Return shipments shall be made in compliance with local and international **Shipping Regulations** (IATA, DOT, UN).
3. The customer is expected to take the following actions to ensure the **Safety** of workers at Varian: (a) Drain any oils or other liquids, (b) Purge or flush all gasses, (c) Wipe off any excess residues in or on the equipment, (d) Package the equipment to prevent shipping damage, (for Advance Exchanges please use packing material from replacement unit).
4. Make sure the shipping documents clearly show the RA# and then return the package to the Varian location nearest you.

North and South America
 Varian Vacuum Technologies
 121 Hartwell Ave
 Lexington, MA 02421
 Phone : +1 781 8617200
 Fax: +1 781 8609252

Europe and Middle East
 Varian SpA
 Via Flli Varian 54
 10040 Leini (TO) – ITALY
 Phone: +39 011 9979111
 Fax: +39 011 9979330

Asia and ROW
 Varian Vacuum Technologies
 Local Office

CUSTOMER INFORMATION

Company name:	
Contact person: Name:	Tel:
Fax:	E-Mail:
Ship Method:	Shipping Collect #: P.O.#:
<u>Europe only:</u> VAT reg. Number:	<u>USA only:</u> <input type="checkbox"/> Taxable <input type="checkbox"/> Non-taxable
Customer Ship To:	Customer Bill To:
.....
.....

PRODUCT IDENTIFICATION

Product Description	Varian P/N	Varian S/N	Purchase Reference

TYPE OF RETURN (check appropriate box)

<input type="checkbox"/> Paid Exchange	<input type="checkbox"/> Paid Repair	<input type="checkbox"/> Warranty Exchange	<input type="checkbox"/> Warranty Repair	<input type="checkbox"/> Loaner Return
<input type="checkbox"/> Credit	<input type="checkbox"/> Shipping Error	<input type="checkbox"/> Evaluation Return	<input type="checkbox"/> Calibration	<input type="checkbox"/> Other

HEALTH and SAFETY CERTIFICATION

Varian Vacuum Technologies **CAN NOT ACCEPT** any equipment which contains **BIOLOGICAL HAZARDS** or **RADIOACTIVITY**. Call Varian Customer Service to discuss alternatives if this requirement presents a problem.

The equipment listed above (check one):

HAS NOT been exposed to any toxic or hazardous materials

OR

HAS been exposed to any toxic or hazardous materials. In case of this selection, check boxes for any materials that equipment was exposed to, check all categories that apply:

Toxic Corrosive Reactive Flammable Explosive Biological Radioactive

List all toxic or hazardous materials. Include product name, chemical name and chemical symbol or formula.

.....

Print Name: Customer Authorized Signature:

Print Title: Date:/...../.....

NOTE: If a product is received at Varian which is contaminated with a toxic or hazardous material that was not disclosed, **the customer will be held responsible** for all costs incurred to ensure the safe handling of the product, and **is liable** for any harm or injury to Varian employees as well as to any third party occurring as a result of exposure to toxic or hazardous materials present in the product.

Do not write below this line

Notification (RA)#: Customer ID#: Equipment #:

FAILURE REPORT

TURBO PUMPS and TURBOCONTROLLERS

<input type="checkbox"/> Does not start <input type="checkbox"/> Does not spin freely <input type="checkbox"/> Does not reach full speed <input type="checkbox"/> Mechanical Contact <input type="checkbox"/> Cooling defective	<input type="checkbox"/> Noise <input type="checkbox"/> Vibrations <input type="checkbox"/> Leak <input type="checkbox"/> Overtemperature	POSITION <input type="checkbox"/> Vertical <input type="checkbox"/> Horizontal <input type="checkbox"/> Upside-down <input type="checkbox"/> Other:	PARAMETERS Power: Rotational Speed: Current: Inlet Pressure: Temp 1: Foreline Pressure: Temp 2: Purge flow:
TURBOCONTROLLER ERROR MESSAGE:			OPERATION TIME:

ION PUMPS/CONTROLLERS

<input type="checkbox"/> Bad feedthrough <input type="checkbox"/> Vacuum leak <input type="checkbox"/> Error code on display	<input type="checkbox"/> Poor vacuum <input type="checkbox"/> High voltage problem <input type="checkbox"/> Other
Customer application:	

VALVES/COMPONENTS

<input type="checkbox"/> Main seal leak <input type="checkbox"/> Solenoid failure <input type="checkbox"/> Damaged sealing area	<input type="checkbox"/> Bellows leak <input type="checkbox"/> Damaged flange <input type="checkbox"/> Other
Customer application:	

LEAK DETECTORS

<input type="checkbox"/> Cannot calibrate <input type="checkbox"/> Vacuum system unstable <input type="checkbox"/> Failed to start	<input type="checkbox"/> No zero/high background <input type="checkbox"/> Cannot reach test mode <input type="checkbox"/> Other
Customer application:	

INSTRUMENTS

<input type="checkbox"/> Gauge tube not working <input type="checkbox"/> Communication failure <input type="checkbox"/> Error code on display	<input type="checkbox"/> Display problem <input type="checkbox"/> Degas not working <input type="checkbox"/> Other
Customer application:	

PRIMARY PUMPS

<input type="checkbox"/> Pump doesn't start <input type="checkbox"/> Doesn't reach vacuum <input type="checkbox"/> Pump seized	<input type="checkbox"/> Noisy pump (describe) <input type="checkbox"/> Over temperature <input type="checkbox"/> Other
Customer application:	

DIFFUSION PUMPS

<input type="checkbox"/> Heater failure <input type="checkbox"/> Doesn't reach vacuum <input type="checkbox"/> Vacuum leak	<input type="checkbox"/> Electrical problem <input type="checkbox"/> Cooling coil damage <input type="checkbox"/> Other
Customer application:	

FAILURE DESCRIPTION

(Please describe in detail the nature of the malfunction to assist us in performing failure analysis):

NOTA: Su richiesta questo documento è disponibile anche in Tedesco, Italiano e Francese.
REMARQUE : Sur demande ce document est également disponible en allemand, italien et français.
HINWEIS: Auf Anfrage ist diese Unterlage auch auf Deutsch, Italienisch und Französisch erhältlich.

Sales and Service Offices

France and Benelux

Varian s.a.

7 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf - B.P. 12
Les Ulis cedex (Orsay) 91941
France
Tel: (33) 1 69 86 38 84
Fax: (33) 1 69 86 29 88
From Benelux Tel: (31) 118 67 15 70
From Benelux Fax: (31) 118 67 15 69

Canada

Central coordination through:

Varian Vacuum Technologies

121 Hartwell Avenue
Lexington, MA 02421
USA
Tel: (781) 861 7200
Fax: (781) 860 5437
Toll Free # 1 (800) 882 7426

China

Varian Technologies - Beijing

Rm 1648 Central Tower South Wing
Beijing Junefield Plaza
No. 10 XuanWuMenWai Street
Beijing 100052
P.R. China
Tel: (86) 10 63108550
Fax: (86) 10 63100141
Toll Free: 800 820 6556

Germany and Austria

Varian Deutschland GmbH

Alsfelder Strasse 6
Postfach 11 14 35
64289 Darmstadt
Germany
Tel: (49) 6151 703 353
Fax: (49) 6151 703 302

India

Varian India PVT LTD

101-108, 1st Floor
1010 Competent House
7, Nangal Raya Business Centre
New Delhi 110 046
India
Tel: (91) 11 28521171
Fax: (91) 11 28521173

Italy

Varian Inc.

Vacuum Technologies

Via F.lli Varian 54
10040 Leini, (Torino)
Italy
Tel: (39) 011 997 9 111
Fax: (39) 011 997 9 350

Japan

Varian Vacuum Technologies

Sumitomo Shibaura Building, 8th Floor
4-16-36 Shibaura
Minato-ku, Tokyo 108
Japan
Tel: (81) 3 5232 1253
Fax: (81) 3 5232 1263
Toll Free: 0120 655 040

Korea

Varian Technologies Korea, Ltd

Shinsa 2nd Bldg. 2F
966-5 Daechi-dong
Kangnam-gu, Seoul
Korea 135-280
Tel: (82) 2 3452 2452
Fax: (82) 2 3452 2451
Toll Free: 080 222 2452

Mexico

Varian, S. de R.L. de C.V.

Concepcion Beistegui No 109
Col Del Valle
C.P. 03100
Mexico, D.F.
Tel: (52) 5 523 9465
Fax: (52) 5 523 9472

Taiwan

Varian Technologies Asia Ltd.

14F-6, No.77, Hsin Tai Wu Rd., Sec. 1
Hsi chih, Taipei Hsien
Taiwan, R.O.C.
Tel: (886) 2 2698 9555
Fax: (886) 2 2698 9678
Toll Free: 0800 051342

UK and Ireland

Varian Ltd.

6 Mead Road
Oxford Industrial Park - Yarnton
Oxford OX5 1QU - England
Tel: (44) 1865 291570
Fax: (44) 1865 291571

United States

Varian Vacuum Technologies

121 Hartwell Avenue
Lexington, MA 02421
USA
Tel: (781) 861 7200
Fax: (781) 860 5437

Other Countries

Varian Inc.

Vacuum Technologies

Via F.lli Varian 54
10040 Leini, (Torino)
Italy
Tel: (39) 011 997 9 111
Fax: (39) 011 997 9 350

Customer Support & Service:

North America

Toll-Free: 1 800 882 7426
vtl.technical.support@varianinc.com

Europe

Tel: 00 800 234 234 00
vtt.technical.support@varianinc.com

China

Toll-Free: 800 820 8266
vtc.technical.support@varianinc.com

Japan

Toll-Free: 0120 655 040
vtj.technical.support@varianinc.com

Korea

Toll-Free: 080 222 2452
vtk.technical.support@varianinc.com

Taiwan

Toll-Free: 0 800 051 342
vtw.technical.support@varianinc.com

Worldwide Web Site, Catalog and Order On-line:

www.varianinc.com

Representative in most countries



VARIAN